


S100neo

Cargador inteligente de equilibrio CA/CC

Manual de instrucciones

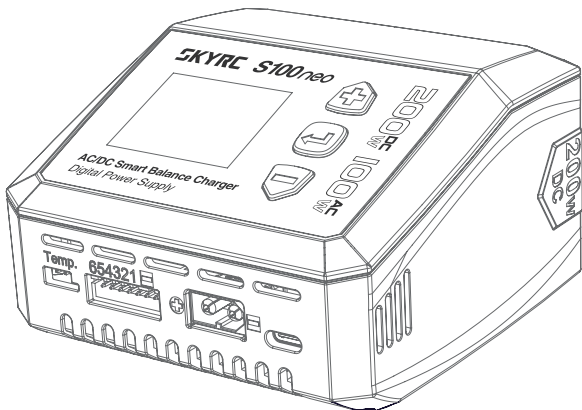

V.27

SKYRC

SK-100202

1. SKYRC S100neo

Introducción	1
Qué está incluido	1
Conozca el S100neo	2
Especificación	3
Advertencia	5
Explicación de los botones de parámetros estándar de la batería	6
Diagrama de flujo del programa	8
Carga mediante conexión de alimentación y batería	10
Programa de baterías de litio (LiPo/LiIon/LiFe/LiHV)	14
Programa de baterías NiMH/NiCd	15
Calibración de voltaje del programa de baterías de plomo- ácido (solo para usuarios expertos) Medidor de voltaje de batería	20
Medidor de resistencia de la batería	21
Prueba de temperatura de la batería	21
Actualización de firmware	22
Configuración de carga	23
Configuración del sistema	24
Errores y advertencias	26
Declaración de conformidad	27
Garantía y servicio	28

Introducción

Enhorabuena por haber elegido el cargador inteligente SkyRC S100neo.


El S100neo cuenta con un diseño elegante y ultracompacto, pero su correcto funcionamiento requiere ciertos conocimientos. Estas instrucciones de uso tienen como objetivo familiarizarle rápidamente con sus funciones. Por lo tanto, es fundamental revisar detenidamente las instrucciones de uso, las advertencias y las notas de seguridad antes de utilizar el S100neo. Esperamos que le brinde años de satisfacción y éxito.

El S100neo, un cargador inteligente AC/DC con una potencia máxima de 200 W, es compatible con diversas químicas de baterías (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb) y funciona como fuente de alimentación, ofreciendo voltaje (2,0 V-30,0 V) y corriente (1,0 A-12,0 A) ajustables por salida. Además, permite medir el voltaje sin necesidad de encender la batería, simplificando así su evaluación.

Antes de usarlo por primera vez, lea atentamente estas INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS y NOTAS DE SEGURIDAD.

El mal manejo de las baterías y los cargadores conlleva riesgos importantes, ¡incluidos incendios y explosiones!


Qué está incluido

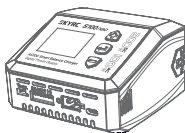

Cargador SkyRC S100neo*1





Manual de usuario*1



Cable de alimentación de CA*1

Conozca el S100neo

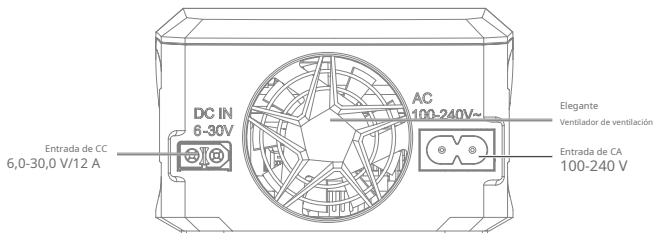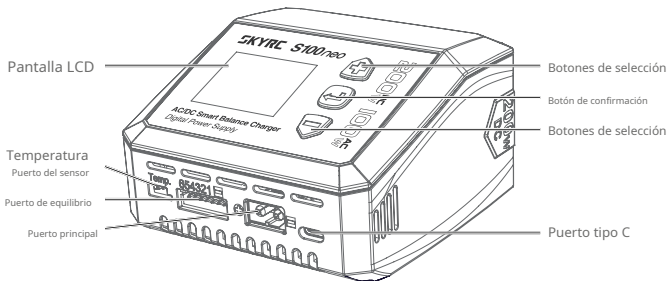

Especificación












Artículo	Opción	Especificación
Modelo		S100neo
Voltaje de entrada	C.A.	100-240 V (50/60 Hz)
	corriente continua	6V-30V
Corriente de entrada	corriente continua	12.0A
Cargar energía	C.A.	100W ($\pm 10\%$)
	corriente continua	200W ($\pm 10\%$)
Potencia de descarga	Puerto principal	5W ($\pm 20\%$)
	Puerto principal + Puerto de balanceo	20 W máx. (descarga de batería Lipo de 6 s)
Corriente de carga	LiPo/LiIon/LiFe/LiHV/ NiMH/NiCd/Pb	0,1 A-0,5 A ($\pm 0,1$ A) 0,6 A-12 A (± 10 %)
Corriente de descarga	LiPo/LiIon/LiFe/LiHV/ NiMH/NiCd/Pb	0,1 A-0,2 A ($\pm 0,1$ A) 0,3A-2A ($\pm 10\%$)
Corriente de equilibrio	LiPo/LiIon/LiFe/LiHV	1000 mA máximo
Carga de goteo Actual	NiMH/NiCd	50-300mA y APAGADO Predeterminado: 60mA
Tipos de baterías	LiPo/LiIon/LiFe/LiHV	1-6S
	NiMH/NiCd	1-15S
	Pb	3S/6S/12S

Modos de funcionamiento	LiPo/LiIon/LiFe/LiHV	Balance CHG, Carga, Descarga, Almacenamiento
	NiMH/NiCd	Carga, Descarga, Re-pico, CICLO_D_C, CICLO_C_D
	Pb	Normal, Carga AGM, Carga en frío, Descarga
Fuente de alimentación de CC	Voltaje	2V~30V
	Actual	0,1 A~10 A (tensión 2 V~2,9 V) 0,1 A~12 A (tensión 3 V~30 V)
	Protección contra sobrecorriente	0,1 A ($\pm 0,1$ A) 0,2A~4A ($\pm 20\%$) 4,1 A~10 A (± 10 %) 10,1 A~12 A (± 5 %)
	Fuerza	Entrada de CA: 100 W máx. Entrada de CC: 200 W máx.
Tamaño	Largo*Ancho*Alto	105*105*62 mm
Peso	Peso neto	aproximadamente 340 g
Laboral Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0-40°C
	Humedad de trabajo	0%-75%
Almacenamiento Ambiente	Temperatura de almacenamiento	- 10°C-70°C
	Humedad de almacenamiento	0%-75%
Puesta en marcha de un motor de CC	Voltaje	1,0 V-12,0 V
	Actual	1,0 A - 5,0 A
	DIRECCIÓN	ADELANTE
	Tiempo	1-180 minutos
	Protección contra el bloqueo del motor Protección contra sobrecorriente	Protección contra sobrecarga

Advertencia

El S100neo no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del cargador.

Si no se toman las precauciones necesarias al usar este producto y no se cumplen las siguientes advertencias, podría producirse un mal funcionamiento del producto, problemas eléctricos, calor excesivo, INCENDIO y, en última instancia, lesiones y daños materiales.


-  Nunca deje las baterías cargando sin supervisión mientras las usa.
-  Nunca cargue las baterías durante la noche.
-  Nunca intente cargar baterías descargadas, dañadas o mojadas.
-  Nunca intente cargar una batería que contenga diferentes tipos de baterías.
-  Nunca cargue las baterías en lugares extremadamente calientes o fríos ni las exponga a la luz solar directa.
-  Nunca cargue una batería si el cable está pellizcado o en cortocircuito. Nunca conecte el cargador si el cable de alimentación está pellizcado o en cortocircuito. Nunca intente desmontar el cargador ni utilice un cargador dañado.
-  Nunca conecte el cargador a una fuente de alimentación de CA y a una de CC al mismo tiempo.
-  Utilice siempre el cargador con el programa de carga y descarga correcto.
-  Utilice siempre únicamente baterías recargables diseñadas para su uso con este tipo de cargador.
-  Nunca utilice el cargador sobre asientos de coche, alfombras o superficies similares.
-  Utilice siempre el cargador lejos de materiales inflamables y explosivos.

Parámetros estándar de la batería

	LiPo	Lilon	Vida	LiHV	NiMH	NiCd	Pb
Voltaje nominal	3,7 V/celda	3,6 V/celda	3,3 V/celda	3,8 V/celda	1,2 V/celda	1,2 V/celda	2,0 V/celda
Voltaje de carga	4,15~ 4,25 V/celda	4,05~ 4,25 V/celda	3,58~ 3,70 V/celda	4,25~ 4,50 V/celda	N / A	N / A	2,30 V ~2,75 V/celda
Voltaje de almacenamiento	3,75 V~ 3,90 V/celda	3,70 V~ 3,85 V/celda	3,25 V~ 3,40 V/celda	3,85 V~ 3,95 V/celda	N / A	N / A	N / A
Velocidad permitida corriente de carga	≤1C	≤1C	≤4C	≤1C	≤1C	≤1C	≤0,4 °C
Descarga mínima Voltaje	3,0-3,4 V/ celda	2,9-3,3 V/ celda	2,6-3,0 V/ celda	3,1-3,5 V/ celda	0,6- 1,0 V/celda	0,6-1,0 V/ celda	1,8-2,0 V/ celda

Seleccione el procedimiento de funcionamiento correcto según los parámetros de la batería. Una configuración incorrecta puede provocar que la batería se quemé o incluso explote.

Explicación de los botones

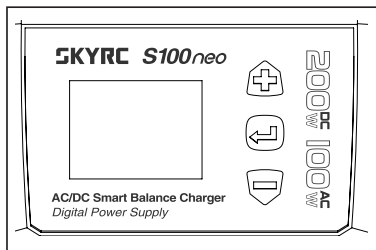

Navega por los menús o aumenta el valor del parámetro.



Acceda a la configuración, confirme la elección y detenga el progreso.



Navega por los menús o disminuye el valor del parámetro.




Conexión de alimentación y batería

1. Conectar a la fuente de alimentación.

El SKYRC S100neo ofrece dos opciones de entrada: CA 100-240V o CC 6-30V.

CA 100-240V

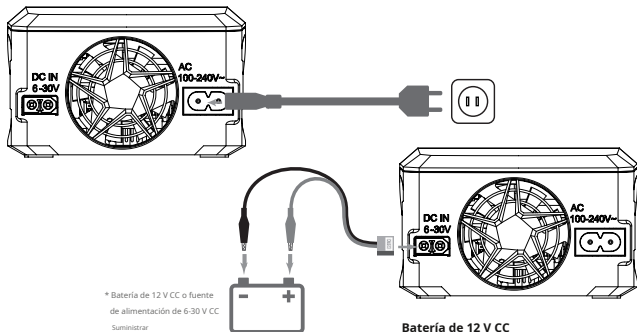

2. Conecta la batería




PARA EVITAR CORTOCIRCUITOS, CONECTE SIEMPRE PRIMERO LOS CABLES DE CARGA AL CARGADOR Y LUEGO A LA BATERÍA. INVIERTA LA SECUENCIA AL DESCONECTARLOS.


1) Conexión de batería LiPo con adaptador de balanceo

Por motivos de seguridad, se recomienda encarecidamente cargar las baterías de litio (LiPo, Lilon, LiFe y LiHV) utilizando el modo Balance CHG, a menos que la batería no incluya un conector de balanceo.

El conector de balanceo de la batería debe conectarse al cargador con el cable negro alineado con la marca negativa. ¡Asegúrese de que la polaridad sea correcta!

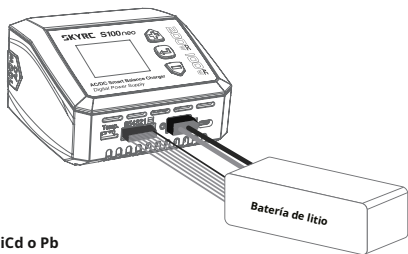

2) Conexión de batería NiMH/NiCd o Pb

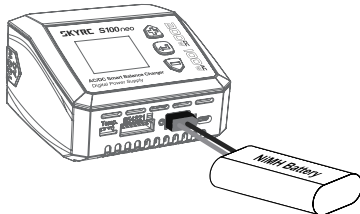

Carga


Según el tipo de batería, se pueden aplicar diferentes operaciones. Esta tabla ilustra las operaciones relevantes para los distintos tipos de baterías.

Batería Tipo	Laboral Modo	Descripción
LiPo Lilon Vida LiHV	Balance CHG	Este modo sirve para equilibrar la carga de la batería de litio según la velocidad de carga que haya configurado el usuario. Puede equilibrar cada celda de la batería.
	Cargar	Este modo sirve para cargar la batería de litio en función de la velocidad de carga seleccionada.
	Almacenamiento	Este modo consiste en almacenar la batería mediante la carga o descarga de su voltaje hasta un valor de almacenamiento específico.
	Descargar	Este modo sirve para descargar la batería de litio en función de la velocidad de descarga seleccionada.

Batería Tipo	Laboral Modo	Descripción
NiMH NiCd	Cargar	Este modo sirve para cargar la batería NiMH/NiCd en función de la velocidad de carga seleccionada.
	Descargar	Este modo sirve para descargar la batería NiMH/NiCd en función de la velocidad de descarga seleccionada.
	Re-pico	En el modo de recarga máxima, el cargador puede realizar la carga máxima de la batería dos veces seguidas automáticamente. Esto es útil para confirmar que la batería está completamente cargada.
	Ciclo_D_C	Se puede aplicar un proceso cíclico y continuo de descarga/carga de 1 a 3 ciclos para refrescar y restaurar el rendimiento de las baterías NiMH/NiCd.
	Ciclo C D	Se puede aplicar un proceso cíclico y continuo de carga/descarga de 1 a 3 ciclos para refrescar y restaurar el rendimiento de las baterías NiMH/NiCd.
Pb	Normal	Este modo sirve para cargar la batería de plomo en función de la velocidad de carga seleccionada.
	Atamblea General Anual Cargar	Este modo sirve para cargar la batería AGM en función de la velocidad de carga seleccionada.
	Frío Cargar	Este modo permite cargar la batería de plomo a baja temperatura, en función de la velocidad de carga seleccionada.
	Descargar	Este modo sirve para descargar la batería de plomo en función de la velocidad de descarga seleccionada.


Programa de baterías de litio (LiPo/LiIon/LiFe/LiHV)

Aquí tienes un diagrama de flujo que te guiará en la configuración del programa.




Seleccione el tipo de batería

Pulsa el botón para acceder al menú Tipo de batería y selecciona LiPo.




Seleccione la celda de la batería

Prensa el botón para seleccionar las celdas de batería correctas.



Seleccionar tarea

Prensa el botón para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.




Seleccione una condición

Prensa el botón para seleccionar la tensión de carga del terminal.




Seleccione Cargo/
Corriente de descarga

Prensa el botón para seleccionar el actual.




Comenzar

Prensa el botón y el botón para iniciar el programa.



Atrás


Prensa el botón y el botón para volver a la interfaz principal.



Detener

Prensa el botón para detener el programa, si se le solicita que se detenga, presione brevemente el botón nuevamente para confirmar, o presione brevemente el botón para regresar.

Programa de baterías NiMH/NiCd

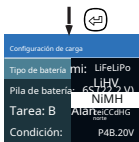

Seleccione el tipo de batería

Presione el botón tto
Acceda al menú Tipo de
batería y seleccione NiMH.




Seleccione la celda de la batería

Presione
Botón para seleccionar las
celdas de batería correctas.



Seleccionar tarea

Presione
Botón para seleccionar el modo de
funcionamiento deseado.

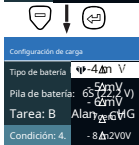

Seleccione una condición

Presione botón
para ajustar el voltaje delta.



Seleccione Cargo/
Corriente de carga

Presione
botón para seleccionar el
actual.



Corte de temperatura

Presione y
botón para seleccionar la
temperatura.




Comenzar

Presione y
Botón para iniciar el
programa.



Atrás


Presione y
Botón para volver a la
interfaz principal.



Detener


Presione botón para detener el
programa, si se le solicita que se detenga,
presione brevemente el nuevamente
para confirmar, o presione brevemente el
botón para regresar.

Programa de baterías de plomo-ácido (Pb)

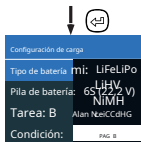


Seleccione el tipo de batería

Pulse el botón para acceder al menú de batería y seleccione PB.

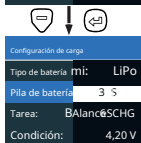


Seleccione la celda de la batería

Prensa el botón para seleccionar las celdas de batería correctas.

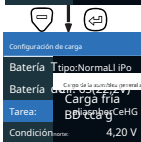

Seleccionar tarea

Prensa el botón para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

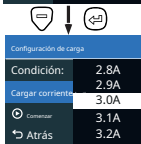

Seleccione Cargo/
Corriente de descarga

Prensa el botón para seleccionar el actual.




Comenzar

Prensa el botón y el botón para iniciar el programa.



Atrás


Botón para volver a la interfaz principal.

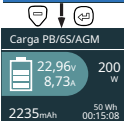


Detener

Prensa el botón para detener el programa, si se le solicita que se detenga, presione brevemente el botón nuevamente para confirmar, o presione brevemente el botón para regresar.


Alimentación de CC




← Prensas larga ↓




← ↓



← ↓



En el menú principal, mantenga pulsado el botón ENTER durante dos segundos para acceder a Configuración del sistema > Alimentación de CC.

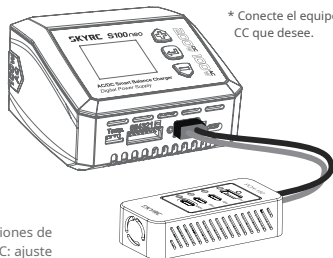

Seleccione las opciones de alimentación de CC; ajuste el voltaje de salida y actual.

Seleccione Iniciar para activar el modo de funcionamiento de alimentación de CC y, a continuación, conecte el equipo de CC que desee.

Cuando funciona como fuente de alimentación digital, el S100neo puede regular su voltaje o corriente de salida a un nivel constante. El modo de corriente constante (CC) y el modo de voltaje constante (CV) pueden cambiar automáticamente de la siguiente manera:

Si $R \text{ carga} > (V \text{ salida} / I \text{ salida})$, entonces la fuente de alimentación está en modo CV. Si R

$\text{carga} < (V \text{ salida} / I \text{ salida})$, entonces la fuente de alimentación está en modo CC.

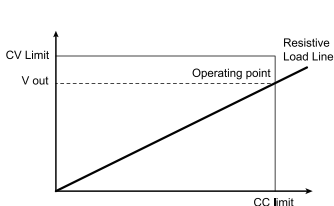


Diagrama de la fuente de alimentación IV, funcionamiento del CV

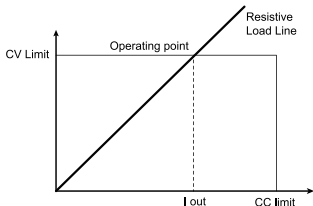


Diagrama de la fuente de alimentación IV, funcionamiento en CC

Es vital para una entrega de energía eficiente y precisa en diversas aplicaciones para los profesionales de RC.

*** Se explican las ventajas de utilizar una fuente de alimentación de CC en modo CC/CV:**

1. Versatilidad:

Las fuentes de alimentación CC/CV son versátiles porque pueden alternar entre modos de corriente constante y voltaje constante. Esto las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, desde alimentar componentes electrónicos delicados hasta controlar dispositivos de alta potencia.

2. Protección:

El modo CC previene sobrecorrientes que podrían dañar los dispositivos electrónicos o generar situaciones peligrosas. Al establecer un límite máximo de corriente, la fuente de alimentación garantiza que no suministrará más corriente de la que el dispositivo puede soportar de forma segura.

3. Carga de la batería:

Las fuentes de alimentación CC/CV son especialmente útiles para cargar baterías de iones de litio, que requieren un protocolo de carga preciso. Inicialmente, el cargador funciona en modo CC para restaurar la mayor parte de la capacidad de la batería y, a continuación, cambia al modo CV para completar la carga evitando la sobrecarga.

4. Optimizado para diversas cargas:

Algunas cargas requieren un voltaje específico para funcionar correctamente, mientras que otras necesitan una corriente determinada. Una fuente de alimentación CC/CV puede adaptarse a estas necesidades, proporcionando una salida de potencia estable y adecuada bajo diversas condiciones de carga.

5. Mayor eficiencia:

Al alternar dinámicamente entre diferentes modos en función de la carga, una fuente de alimentación CC/CV suele funcionar de forma más eficiente que una fuente de alimentación que utiliza un solo modo.

6. Seguro para el funcionamiento de luces LED:

Los LED son dispositivos que funcionan con corriente, y un ligero aumento de voltaje puede provocar una corriente elevada y dañarlos. El modo CC permite un funcionamiento seguro de los LED. El modo CV puede ser útil cuando los LED están configurados en paralelo.


Calibración de voltaje (solo para usuarios expertos)

Puedes calibrar el voltaje directamente en el cargador con una batería LiPo 6S. Para más información, contáctanos en info@skyrc.com.

Medidor de voltaje de batería

El S100neo mide el voltaje de la batería de litio de forma fácil y cómoda. Utilice el puerto de balanceo para conectar la batería de litio directamente al S100neo.

El S100neo se ilumina y muestra el voltaje de la batería sin estar encendido.

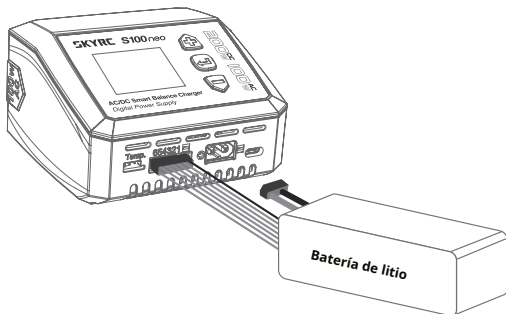


Medidor de resistencia de batería

Encienda el S100neo y mantenga pulsado el botón de inicio durante unos segundos para acceder a la configuración del sistema.

Conecte la batería al S100neo y desplácese hacia abajo hasta Medidor de batería.


Presione el botón ENTER para medir el voltaje y la resistencia de la batería. Presione el botón + para verificar el valor de resistencia.

Pulse el botón - para salir de la interfaz del medidor de batería.



Prueba de temperatura de la batería

Encienda el S100neo y seleccione el modo de carga NiMH/NiCd. Conecte el sensor de temperatura y la batería NiMH/NiCd. Presione el botón - para mostrar la temperatura de la batería.

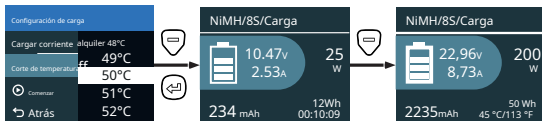

MODO DE RODAJE DEL MOTOR

1. Conecte el motor al puerto principal.
2. En el menú principal, mantenga pulsado el botón ENTER durante dos segundos para acceder a Configuración del sistema > Puesta en marcha del motor de CC.
3. Seleccione el voltaje, la corriente y el temporizador.
4. Pulse el botón ENTER para comenzar.

Actualización de firmware

1. Descarga la última versión de Charger Master en tu escritorio. Descomprímela y ábrela;
2. Conecte el S100neo a su computadora mediante un cable TPC;
3. Inicie Charger Master, que detectará el cargador automáticamente;
4. Tras la detección exitosa, haga clic para comprobar la nueva versión del firmware;
5. Cuando haya una nueva versión, haga clic para actualizar hasta que finalice el proceso.

Configuración de carga

Pulse brevemente el botón ENTER para acceder a la configuración de carga.

Menú	Definición
Tipo de batería	Seleccione el tipo de batería deseado. (LiPo, LiIon, LiFe, LiHV, NiMH, NiCd, PB)
Celda de batería	Seleccione el número de celdas de batería según el tipo de batería. (Li-xx: 1-6S, Ni-xx: 1-15S, Pb: 3S/6S/12S)
Tarea	Seleccione el modo de funcionamiento que se va a realizar. (Balance CHG, Carga, Almacenamiento, Descarga, etc.)
Condición	Establezca la tensión de corte.
Actual	Establezca la corriente de carga o descarga.
Comenzar	Iniciar el programa.
Atrás	Volver a la interfaz principal.

Configuración del sistema

En la interfaz principal, mantenga pulsado el botón INICIO durante dos segundos para acceder a la configuración del sistema.

Menú	Opción	Definición
Tarea Parámetros	Temporizador de seguridad	Personaliza el período de protección del programa.
	Máximo. Capacidad	Personaliza la capacidad máxima.
	Chorrito Cargar	Activar/desactivar la carga lenta.
	Tenencia Voltaje	Habilitar/deshabilitar la tensión de retención Si el voltaje de la batería cae a un valor específico, la cargará automáticamente con una pequeña corriente, si esta función está habilitada.
	Atrás	Volver a la interfaz anterior.
Sistema Ajustes	Idioma	Seleccione el idioma del sistema que desee.
	Entrada mínima Voltaje	Establezca la tensión mínima para la protección de entrada.
	LCD <small>Iluminar desde el fondo</small>	Ajusta el brillo de la pantalla.
	Volumen	Ajusta el volumen de la tecla y el pitido.
	Terminación Señal	Elige cómo quieres que te avisen cuando finalice el programa.
	Advertencia	Habilitar/deshabilitar la advertencia de inicio.
	Atrás	Volver a la interfaz anterior.

Alimentación de CC	Voltaje	Ajuste la tensión de salida. (2,0-30,0 V)
	Actual	Ajuste la corriente de salida. (1,0-12,0 A)
	Comenzar	Habilite la salida de alimentación de CC y vuelva a la interfaz principal.
	Atrás	Volver a la interfaz anterior.
Batería Metro	N / A	Mida el voltaje y la resistencia interna de la batería. Pulse - para volver a la configuración del sistema.
Fábrica Ajustes	N / A	Restaurar la configuración de fábrica.
Sistema Información	N / A	Compruebe el estado actual del sistema.
Regulador	N / A	Verifique la información de certificación.
Atrás	N / A	Volver a la interfaz anterior.

Errores y advertencias

En caso de avería, el cargador mostrará un mensaje de error y activará una alarma.

Mensaje de error	Explicación
Entrada de CC demasiado baja	¡El voltaje de entrada de CC es inferior al voltaje de entrada preestablecido o mínimo!
DC en demasiado alto	¡El voltaje de entrada de CC es superior al preestablecido!
Interrupción de la conexión	¡La conexión de la batería está rota!
Límite de capacidad de sobrecarga	¡La capacidad cargada está superando el límite!
Límite de tiempo excedido	¡El programa ha caducado!
Temperatura interior demasiado alta	¡La temperatura interna es alta!
Sobrecarga	¡El cargador está sobrecargado!
Polaridad invertida	¡La conexión de la batería está invertida!
Completamente cargado	¡La batería ya está completamente cargada!
Sobrecarga de tomacorriente	La salida está sobrecargada.
Error de conexión de balance	La conexión de balance es incorrecta.
Error de tipo de batería	Las celdas no coinciden.
Error de celda	¡El tipo de batería es incorrecto!
Diferencia de voltaje de la celda.	La diferencia de voltaje entre cada celda es alta.

Declaración de conformidad

El SkyRC S100neo cumple con todas las directivas CE pertinentes y obligatorias, así como con la subparte B de la Parte 15 de la FCC.

Normas de prueba	Título	Resultado
EN 60335-1	Aparatos eléctricos domésticos y similares - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales	Ajustarse
EN 60335-2-29	Electrodomésticos y aparatos eléctricos similares: seguridad - Parte 2-29: Requisitos particulares para los cargadores de baterías.	Ajustarse
EN 55014-1	Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 1: Emisión	Ajustarse
EN 55014-2	Compatibilidad electromagnética: Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - Parte 2: Norma de inmunidad para familias de productos	Ajustarse
EN 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-2: - Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de entrada del equipo de hasta 16 A por fase, inclusive)	Ajustarse
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-3: Limitación de los sistemas de alimentación de tensión para equipos con corriente nominal ≤ 16 A.	Ajustarse
Parte de la FCC Subparte 15B	Título 47 Telecomunicaciones PARTE 15 - DISPOSITIVOS DE RADIOFRECUENCIA Subparte B - Radiadores no intencionados	Ajustarse

Garantía y servicio

Exclusión de responsabilidad

Este cargador está diseñado y aprobado exclusivamente para su uso con los tipos de batería indicados en este manual de instrucciones. SkyRC no se responsabiliza de ningún tipo si el cargador se utiliza para un fin distinto al indicado. No podemos garantizar que usted siga las instrucciones suministradas con el cargador, ni tenemos control sobre los métodos que utilice para usar, operar y mantener el dispositivo. Por este motivo, nos vemos obligados a declinar toda responsabilidad por pérdidas, daños o costes derivados del uso o funcionamiento inadecuado o incorrecto de nuestros productos, o que estén relacionados de alguna manera con dicho funcionamiento. Salvo que la ley disponga lo contrario, nuestra obligación de indemnización, independientemente del argumento legal empleado, se limita al valor de la factura de los productos SkyRC que se vieron directa e inmediatamente involucrados en el incidente en el que se produjo el daño.

Garantía y servicio

Garantizamos que este producto está libre de defectos de fabricación y montaje durante un año a partir de la fecha de compra. La garantía solo cubre defectos de material u operación presentes al momento de la compra. Durante dicho período, repararemos o reemplazaremos sin costo alguno los productos que presenten defectos debido a estas causas.

Esta garantía no cubre ningún daño, presente o futuro, que surja como resultado de un uso indebido, una modificación o el incumplimiento de los procedimientos descritos en este manual.

Nota:

El servicio de garantía solo es válido en China.

Si necesita servicio de garantía en el extranjero, póngase en contacto primero con su distribuidor, quien se encargará de tramitar las reclamaciones de garantía internacionales. Debido a los elevados costes de envío y a los complejos trámites aduaneros para la devolución a China, SkyRC no puede ofrecer servicio de garantía directamente a usuarios finales en el extranjero.

Si tiene alguna pregunta que no se mencione en el manual, no dude en enviar un correo electrónico a info@skycrc.com.

SKYRC

El manual está sujeto a cambios sin previo aviso; consulte nuestro sitio web para obtener la versión más reciente.

Fabricado por
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.
www.skyrc.com

© © 2023 SkyRC Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

SKYRC S100neo 30.



[Versión 1.2]